

Nr zlecenia DEKRA: NBL(W)/WRO/09751/26/02/05
Nr zlecenia/szkody: L/1748/2024
Data zlecenia: 05-02-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Agnieszka Waligóra
Noble Finance S.A.
ul. Gwiazdzista 66 (13 piętro), 53-413 Wrocław

Rzeczoznawcy:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala
Maciej Zielkowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0122098	RENAULT, Master dCi 170 Energy Euro 6 2299ccm - 170KM 3,5t 16-...				POD
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2299	170/125	manualna		2/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
SB182GF	VF1VB000960323616		31-08-2018/2018	11-05-2025	biały/UNI

Data oględzin: 09-02-2026

Miejsce oględzin:

Grójec
Metalowa 10
05-600 FUP Grójec

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową, Fotel pasażera podwójny ze składanym oparciem, obrotowym stolikiem i schowkiem w siedzisku, Klimatyzacja manualna, Kluczyk centralnego zamka z funkcją selektywnego otwierania drzwi, Komputer pokładowy, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Poduszka powietrzna kierowcy, Radio CD/MP3/Bluetooth z USB i wbudowanym wyświetlaczem, System Start-stop, System kontroli toru jazdy (ESC), Szyby boczne sterowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy, Uchwyt na dokumenty w desce rozdzielczej, Zamek centralny.

Wypożyczenie dealerskie

Regulator ogranicznik prędkości.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Firemax, Van 916	225/65 16 112110R	0,0 mm
	lewe	Firemax, Van 916	225/65 16 112110R	0,0 mm
tylna	prawe	Kormoran, VanProWinter	225/65 16 112110R	2,0 mm
	lewe	Firemax, Van 916	225/65 16 112110R	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 1), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Poniżej min.), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.),

Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne)

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Pojazd niesprawny, zdekompletowany. W CEPIK informacja z dnia 11.03.2024 przebieg 555777km. Widoczne ślady demontażu ogrzewania postojowego. Brak możliwości zweryfikowania zakresu kompletności pojazdu w warunkach parkingowych. Ze względu na zakres dekompletacji brak możliwości odczytu przebiegu.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Grubość powłoki lakierowej na wybranych elementach pojazdu

Zmierzona grubość powłoki lakierowej nie odbiega od wartości fabrycznych

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Okładzina zderzaka przedniego	620220006R	brak	
2	Wzmocnienie (wspornik) zderzaka	620106970Y	brak	
3	Reflektor z kierunkowskazem L	260602078R	brak	
4	Reflektor z kierunkowskazem R	260108490R	brak	
5	Reflektory z kierunkowskazami (oba)	KET		
6	Oslona chłodnicy	623105689R	brak	
7	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	658400012R	rozerwanie	
8	Lusterko zewn.sterow.elekt. L	963021976R	brak	
9	Lusterko zewn.sterow.elekt. R	963016903R	brak	
10	Zderzak tylny	756107201R	brak	
11	Silnik bez osprzętu	8201654865	brak	
12	Głowica	110415059R	brak	
13	Przewody silnika	240115179R	brak	
14	Skrzynia 6-biegowa	320105918R	brak	
15	Tarcza dociskowa/tarcza sprzęgła	302056600R	brak	
16	Akumulator	7711419086	brak	
17	Chłodnica ładowanego powietrza	144960015R	brak	
18	Kolektor ssący	140039990R	brak	
19	Kolektor wydech. ze sprężarką	144104312R	brak	
20	Chłodnica	214108535R	brak	
21	Dodatkowa chłodnica wody	214C10001R	brak	
22	Elektrowentylator boczny L	921204919R	brak	
23	Korpus dmuchawy	214754524R	brak	
24	Skrapacz klimatyzacji	921007845R	brak	
25	Klimatyzacja - kompresor	926000373R	brak	
26	Filtr cząstek stałych	200108434R	brak	
27	Tłumik, środek	201006290R	brak	
28	Tapicerka siedziska 1.rząd L	873707908R	rozerwanie	
29	Tapicerka siedziska 1.rząd R	873202258R	przepalenie	

30	Podłokietnik środkowy cz.boczna L	877004622R	brak	
----	-----------------------------------	------------	------	--

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	651001399R	wgniecenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	kluczyk		brak	
2	Opończa		rozerwanie	
3	Konstrukcja zabudowy , burty		wgniecenie/odkształcenie	
4	Wykładzina podłogi		pęknięcie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K1R		
2	Ostona chłodnicy	K1R		
3	Pokrywa przednia	III		
4	Zderzak tylny, kompletny	I		

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9




Fot. 10

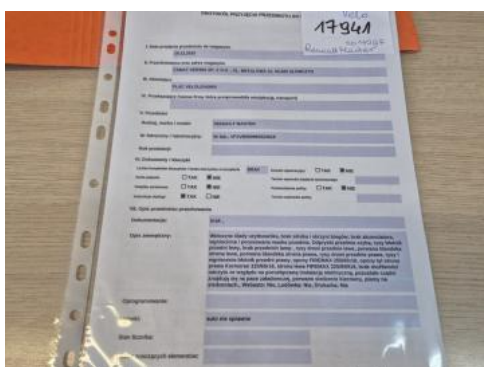

Fot. 11

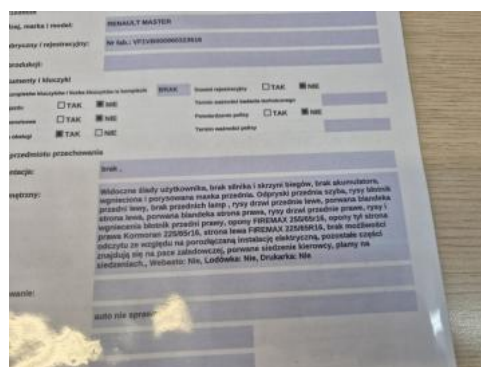


Fot. 12

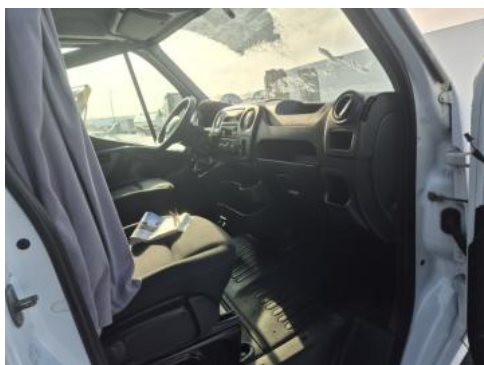

Fot. 13



Fot. 14

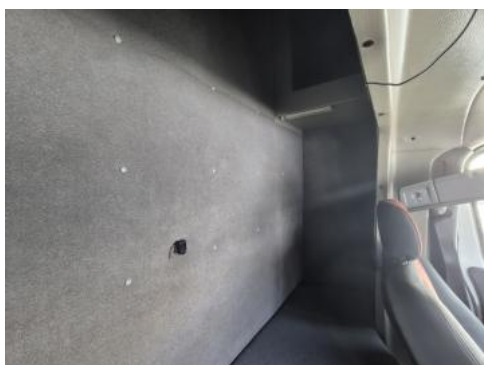

Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 57




Fot. 58



Fot. 59

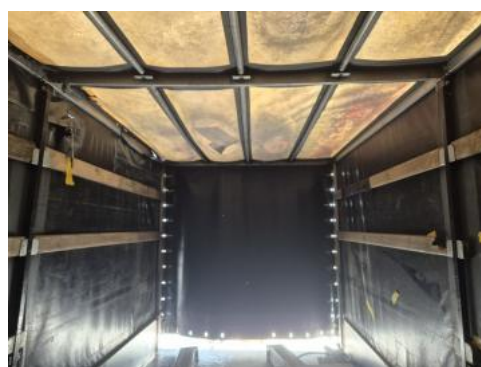

Fot. 60

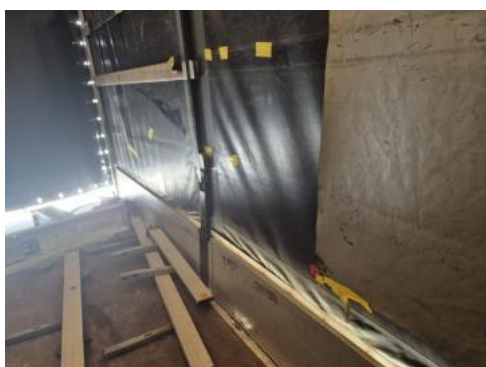

Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65



Fot. 66



Fot. 67




Fot. 68



Fot. 69



Fot. 70

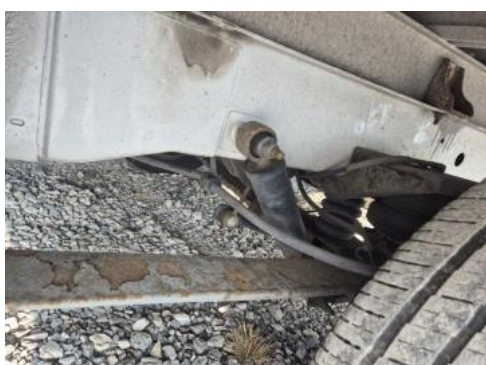

Fot. 71



Fot. 72

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73



Fot. 74



Fot. 75



Fot. 76



Fot. 77



Fot. 78



Fot. 79



Fot. 80

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81



Fot. 82



Fot. 83



Fot. 84



Fot. 85



Fot. 86



Fot. 87



Fot. 88

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89